




## CUT 450 (301.40.10002)



Certificate No. SG 94/02938

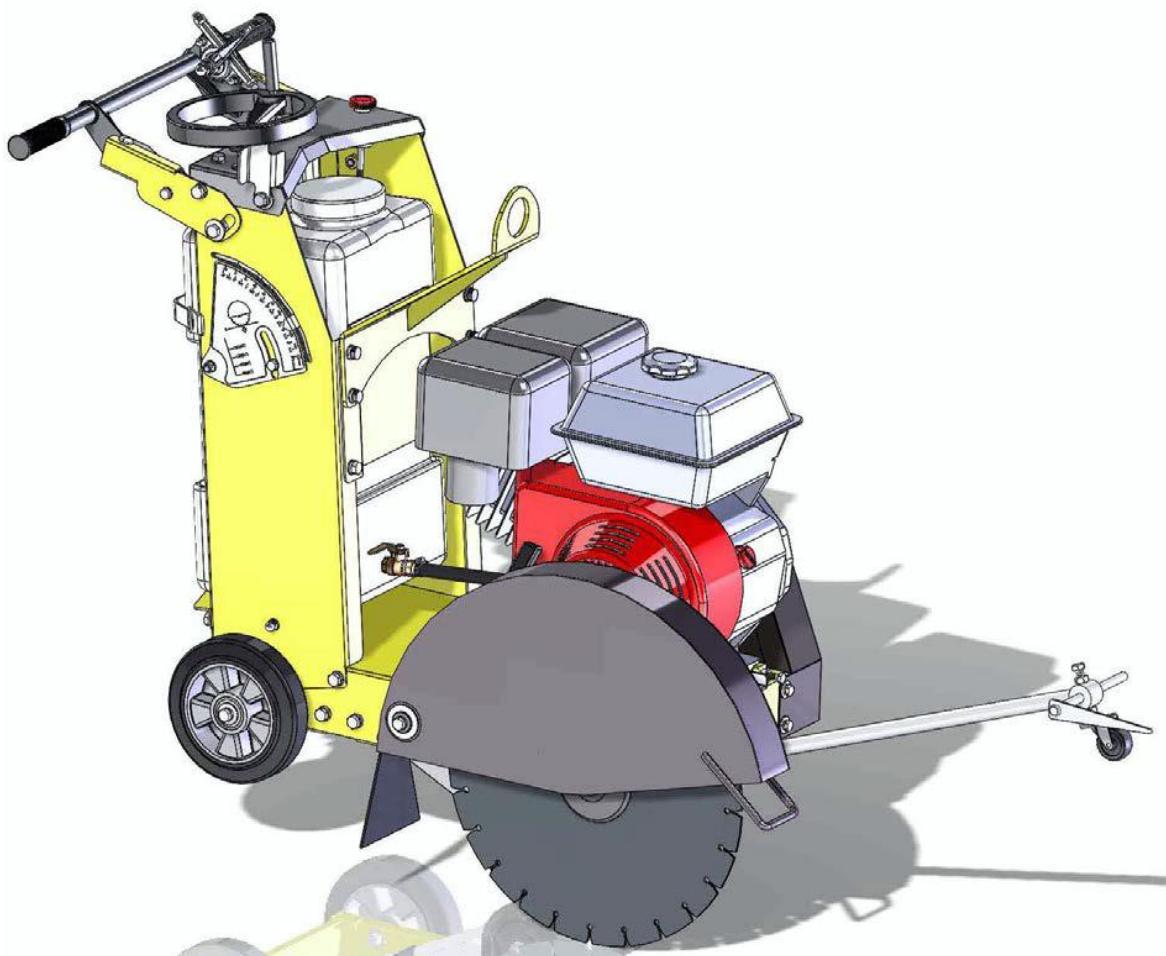

Certificate No. 31227/1

**Walk-behind Floor Saw**

**PODNI REZAČ**

# IZJAVA O USKLAĐENOSTI EK / DECLARATION CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

HR  
Mi, **Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, Francuska**, ovim potvrđujemo da je proizvod opisan u ovoj potvrdi, koji je kupljen od ovlaštenog prodavača Paclite-a unutar EEA, u skladu sa sljedećim direktivama: Direktiva o strojevima 2006/42/EC, Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC (i njenim izmjenama i dopunama 92/31/EEC i 93/68/EEC). Fizičko sredstvo (vibracija) u skladu je s Direktivom 2002/44/EC. Tamo gdje je to primjenljivo uskladeno je s Direktivom o niskom naponu 2006/95/EC, BS EN ISO 12100-1/2 Sigurnosti strojeva i odgovarajućim standardima. Emisija buke u skladu je sa Direktivom 2005/88/EC, Prilogom VI), za strojeve prema članu 12. Ovlašteno tijelo je **TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Njemačka.**

F  
Nous soussignons, **Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France**, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur de la marque déposée "Paclite" au sein de la EEA, celui-ci est conforme aux normes CEE ci-après: Norme de la machine 2006/42/CE, Norme compatible pour l'électromagnétisme 2004/108/CE (modifie par 92/31/CEE et 93/68/CEE). Le nombre de vibrations est en accord avec la directive 2002/44/CE. Caractéristiques basse tension 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 , Norme de sécurité des machines et des critères associés et configurés, si applicable. Les émissions de bruit sont conformes à la directive 2005/88/CE Annexe VI pour machines, article 12. L'objet mentionné est **TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Allemagne.**

E  
La Sociedad, **Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France**, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Paclite en la EEA, este es conforme a las siguientes directivas: 2006/42/CE de la CEE, Directiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68/CEE). El numero de vibraciones esta de acuerdo con la Directiva 2002/44/CE. Directiva sobre Bajo Voltaje 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruidos conforme a la Directiva 2005/88/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está **TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Germany.**

P  
O signatário, **Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France**, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Paclite em qualquer país da EEA, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitárias: 2006/42/CE, Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CEE (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68/EEC). O numero de vibrações está de acordo com a directiva 2002/44/CE LB. A directiva de baixa voltagem 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. As emissões de ruído respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2005/88/CE Anexo VI, artigo 12, sendo o organismo notificado **TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Germany.**

TIP PROIZVODA.....	TYPE DE PRODUIT....	TIPO DE PRODUCTO..	TIPO DE PRODUCTO..
MODEL.....	MODELE.....	MODELO.....	MODELO.....
SERIJSKI BR.....	Nº DE SERIE.....	Nº DE SERIE.....	Nº DE SÉRIE.....
DATUM	DATE DE	FECHA DE	DATA DE
PROIZVODNJE.....	FABRICATION.....	FABRICACIÓN.....	FABRIC.....
TEŽINA.....	POIDS.....	PESO.....	PESO.....



Potpisao/la:

Potpis:

Anita Tan

Direktor za kvalitetu – U ime Uni-corp Europe

Directrice de Qualité - au nom de Uni-corp Europe S.A.R.L.

# Uvod

Ovaj priručnik je napisan kako bi Vam pomogao u sigurnom rukovanju podnim rezačem. Prvenstveno je namijenjen prodavačima i operaterima podnih rezača *Paclite*-ove opreme. Preporučljivo je držati ovaj priručnik ili njegovu kopiju u blizini stroja radi lakše dostupnosti uputa.

POTREBNO JE PROČITATI I RAZUMJETI ovaj priručnik, prije rukovanja ili održavanja oveg stroja.

Ukoliko imate BILO KAKVIH PITANJA o sigurnoj upotrebi ili održavanju oveg stroja nakon čitanja ovog priručnika, PITAJTE VAŠEG SUPERVIZORA ili KONTAKTIRAJTE:

*INDA Go* na broj +385 98 358 567

*Paclite* oprema zadržava pravo promjene specifikacije stroja bez prethodne najave i obaveze.

## Uputstva o znakovima

Tekst na koji je potrebno obratiti posebnu pažnju u ovom priručniku prikazan je na sljedeći način:



Ovaj znak ukazuje na potencijalnu OPASNOST koja, ako se zanemari, može dovesti do povreda operatera i/ili onih koji su u blizini stroja, kao i do oštećenja stroja.



Ovaj znak UPOZORENJA ukazuje na potencijalnu opasnost koja, ako se zanemari, može uzrokovati SMRT operatera i/ili onih koji se nalaze u blizini.

## Sadržaj

Uvod .....	2
Siguronosne informacije.....	3-4
Okolina .....	4
Opis stroja .....	5
Provjere prije pokretanja stroja .....	6
Postupci za pokretanje i zaustavljanje stroja .....	6
Rad stroja .....	7-8
Servis i održavanje.....	9-12
Rješavanje problema .....	13
Tehnički podaci .....	14
Transport i skladištenje .....	15
Garancija .....	16

## Siguronosne informacije

Molimo Vas da pročitate i u potpunosti razumijete ove siguronosne informacije radi vlastite zaštite i sigurnosti onih koji Vas okružuju. Operater ima odgovornost da u potpunosti razumije kako sigurno rukovati ovom opremom. Ukoliko niste sigurni u sigurnu i ispravnu upotrebu podnog rezača, обратите se svom nadzoru ili *Paclite* opremi.



Nepravilno održavanje može biti opasno. Važno je da pročitate i razumijete ovaj odjeljak prije svakog održavanja, servisa ili popravki.

### Opća sigurnost

- Vlasnik ovog stroja mora da poštuje važeće državne zakone o zaštiti na radu i njihovu primjenu, te mora obučiti korisnika stroja da ih poštuje.
- Ovaj stroj se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen.
- Ovim strojem smije upravljati samo dobro obučeno osoblje.
- Operater mora nositi ličnu zaštitnu opremu (LZO) kad god koristi ovu opremu.
- Izolujte radno područje i držite neovlašteno osoblje na sigurnoj udaljenosti.
- Provjerite da li ste u stanju da sigurno ISKLJUČITE ovaj stroj prije nego što je UKLJUČITE u slučaju da naiđete na poteškoće.
- Uvijek ISKLJUČITE motor prije svakog servisiranja.
- Tokom upotrebe, motor se jako zagrije. Uvijek dopustite da se motor ohladi prije nego što ga dodirnete.
- Nikada ne ostavljajte motor da radi bez nadzora.
- Nikada ne uklanjati niti dirati zaštitnu opremu; ona je tu radi Vaše zaštite. Ukoliko dođe do njenog oštećenja ili gubljenja, NE KORISTITE STROJ dok se zaštitna oprema ne zamijeni ili ne popravi.
- Nikada ne koristite reznu ploču bez osiguranja odgovarajuće količine vode za reznu ploču.
- Nikada ne dirajte niti pokušavajte rukama zaustaviti reznu ploču u pokretu.
- Nemojte rezati dublje od 2,5cm po sloju suhom reznom pločom.
- Nikada ne dodirujte suhu dijamantnu reznu ploču odmah nakon upotrebe. Reznim pločama je potrebno nekoliko minuta da se ohlade nakon gašenja stroja.
- Uvijek ISKLJUČITE motor prije transporta, pomicanja na lokaciji rada ili servisiranja.
- Ne upravljaljte mašinom kada ste bolesni, osjećate se umorno ili kada ste pod uticajem alkohola ili narkotika.
- Ovaj stroj je dizajniran tako da eliminira moguće rizike koji nastaju njenom upotrebom. Međutim, rizici POSTOJE, i ti preostali rizici nisu jasno prepoznati, te mogu uzrokovati ozbiljne povrede ljudima ili imovini, kao i eventualnu smrt. Ako takvi nepredvidivi i neprepoznatljivi rizici postanu evidentni, stroj se mora odmah zaustaviti, a operater i njegov nadređeni moraju preuzeti

odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje. Ponekad je neophodno obavijestiti proizvođača o takvom događaju u svrhu budućih mjerenja.

## Sigurnost goriva



**UPOZORE  
NJE**

Gorivo je zapaljivo. Može da uzrokuje povredu i materijalnu štetu. Isključite motor, ugasite svaki otvoreni plamen i nemojte da pušite dok punite rezervoar goriva. Uvijek obrišite sve proliveno gorivo.

- Prije ponovnog punjenja, isključite motor i ostavite ga da se ohladi.
- Tokom sisanja goriva, koristite odgovarajući lijevak i izbjegavajte prosipanje preko motora.
- Tokom sisanja goriva, NE PUŠITE i ne dopustite da se u blizini nađe otvoren plamen.
- Izliveno gorivo mora se odmah osigurati upotrebom pjeska. Ukoliko se gorivo prolije po Vašoj odjeći, presvucite se.
- Skladištite gorivo u odoborenom, namjenskom rezervoaru udaljeno od topote i izvora vatre.

## Zdravlje i sigurnost

### Gorivo

Ne pijte gorivo, ne udišite isparavanja goriva i izbjegavajte kontakt goriva s kožom. Odmah isperite kapljice goriva. Ukoliko Vam gorivo kapne u oči, isperite ih obilnom količinom vode i potražite medicinsku pomoć što je prije moguće.

## Ispušni plinovi



**UPOZORE  
NJE**


Ispušni plinovi koje proizvodi ovaj stroj vrlo su otrovni i mogu biti smrtonosni!  
Osiguraće dovoljno provjetravanje radnog prostora

### OZO (Osobna zaštitna oprema)

Prilikom korištenja ove opreme, mora se nositi odgovarajuća OZO kao što su sigurnosne naočale, rukavice, čepovi za uši, maska za prašinu i obuća s čeličnim vrhom (s đonom protiv klizanja za dodatnu zaštitu). Nosite odjeću prikladnu za posao koji obavljate. Uvijek zaštite kožu od kontakta sa strojem.

## Okolina

Komponenta	Materijal
Ručka	Čelik
Glavni okvir	Čelik
Remenski štitnik	Čelik
Štitnik rezne ploče	Čelik
Motor	Aluminijum
Spremnik za vodu	Polietilen visoke gustoće

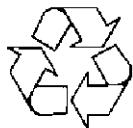


Da biste zaštitili okolinu, reciklirajte svaki odbačeni uređaj ili pribor. Tabela pored sadrži popis sastavnih dijelova stroja i njihovih materijala. Odbačeni uređaj odnesite u odgovarajuća postrojenja za recikliranje.

## Opis stroja

### Precision CUT 400

1. Ručica za rukovanje
2. Poklopac za spremnik za vodu
3. Ručica za podizanje
4. Spremnik za vodu
5. Indikator poravnaja
6. Štitnik rezne ploče
7. Rezna ploča za rezanje
8. Remenski štitnik
9. Motor
10. Sigurnosni prekidač
11. Pokazivač dubine rezanja
12. Volan za ručno upravljanje dubinom rezanja
13. Ručica gasa
14. Tahometar (sa satom)
15. Mehanizam za

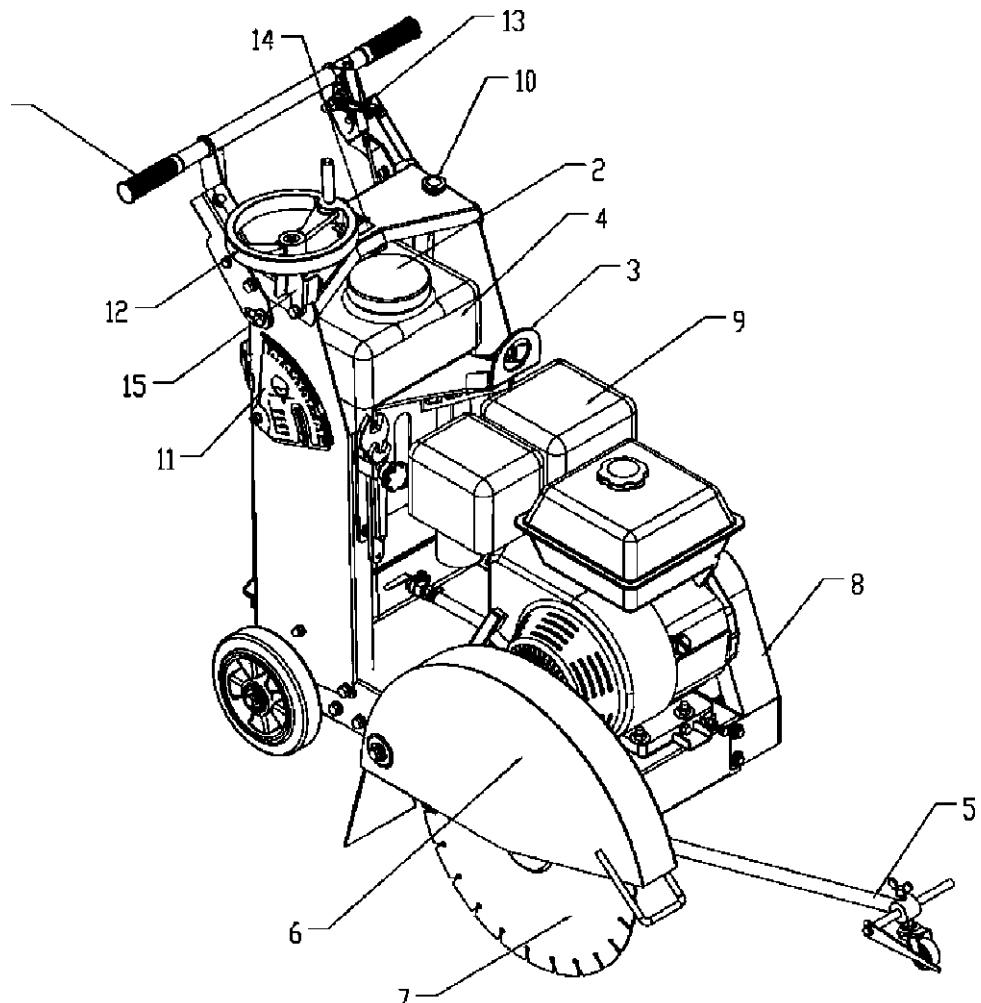

**Napomena: Zbog poboljšanja**

i promjena u opremi, prikazane ilustracije mogu se razlikovati od stvarnih uređaja.

#### Namjena:

Ovaj podni rezač namijenjen je za mokro ili suhog rezanje starog i novog betona i asfalta. Ne smije se upotrebljavati za suho rezanje u EU jer nije opremljen usisivačem za prašinu.

## Provjere prije pokretanja stroja

Prije početka svake radne sesije ili nakon svaka četiri sata korištenja, zavisno šta je prvo, potrebno je obaviti dolje navedene provjere. Molimo pogledajte odjeljak Servis i održavanje za detaljne upute. U slučaju da se otkrije neki kvar, podni rezač se ne smije koristiti dok se kvar ne otkloni.

1. Detaljno pregledajte da li na stroju ima znakova oštećenja, provjerite da li su svi štitnici na svom mjestu i sigurni.
2. Provjerite da li na cijevima, otvorima za punjenje, čepovima za odvode i drugim mjestima ima znakova curenja. Popravite curenje prije rada.
3. Provjerite nivo motornog ulja i po potrebi dolijte ulje. Koristite odgovarajuće motorno ulje odgovarajuće viskoznosti (preporučuje se SAE 10W-30).
4. Provjerite nivo goriva i po potrebi dopunite gorivo. Koristite čisto gorivo. Upotreba kontaminiranog goriva može oštetiti sistem goriva.
5. Provjeriti da li je filter za zrak čist. Prekomjerno nakupljanje prljavštine/prashiće unutar filterskog elementa uzrokuće neispravan rad motora. Očistite element filtera za zrak kada je kontaminiran (pogledajte odjeljak Servis i održavanje).
6. Provjeriti curenje goriva i ulja.

## Postupak pokretanja/zaustavljanja



Nepravilan rad može biti opasan. Važno je da pročitate i razumijete ovaj odjeljak prije pokretanja stroja.

**Prije pokretanja motora, provjerite da li je sigurnosni prekidač UKLJUČEN (na položaju ON) i da li je poluga gasa postavljena u položaj praznog hoda.**

1. Provjerite da li su odabrani odgovarajući diskovi i da li su pravilno ugrađeni. Pažljivo pregledajte da li diskovi imaju oštećenja. Nikada ne koristite upitne diskove za rezanje.
2. Provjerite da li diskovi imaju bilo kakve prepreke i da li je prostor čist za rad.
3. Vizuelno pregledajte podni rezač. Provjerite da li su pričvršćivači osigurani i da li su mehanički dijelovi u ispravnom stanju.

### Prije pokretanja benzinskog motora

1. Provjerite ulje u kućištu motora. Obavezno održavajte odgovarajući nivo prema specifikacijama proizvođača motora. Ukoliko je ulje prljavo i treba ga mijenjati, slijedite uputstva iz Priručnika za upotrebu.

# Rad stroja

## Prije pokretanja motora

- Vizuelno provjerite da li diskovi imaju prepreke i da li je područje spremno za rad.
- Podesite ručke za udobnost i siguran rad. Obavezno ponovo pritegnite vijke nakon postavljanja ručki.
- Provjerite da li je linija rezanja dobro definirana.
- Postavite rezač u radni položaj.

## Pokretanje motora

- Provjerite da li je rezna ploča podignuta – da nije u kontaktu sa površinom podloge rezanja i da li su štitnici rezne ploče na mjestu.
- Ako je u pitanju mokro rezanje, otvorite ventil za vodu sa prskalicom. Provjerite da li voda slobodno teče prema reznoj ploči. Trebalo bi da primjetite vodu na tlu oko rezne ploče.
- Osigurajte dovoljnu količinu vode.
- Dodajte gas i dopustite motoru da postigne radnu brzinu.

## Pokretanje i kontrola rezanja

- Motor mora biti u PUNOM POGONU.
  - Pri rukovanju podnim rezačem, podignite reznu ploču dovoljno visoko da ne bi udario u tlo, jer na taj način može doći do njenog oštećenja.
  - Ne upravljajte strojem na nagnutim površinama ručnim pogonom ili podizanjem pogonskih točkova sa tla. Gubitak kontrole kočenja će uzrokovati da se stroj kreće nizbrdo.
  - Za postavljanje ručnog upravljačkog volana na mjesto, polako okrenite ručni volan u smjeru prema dolje dok rezna ploča ne dođe u dodir s površinom podloge.
  - Ne dozvolite da rezna ploča padne na površinu kolovoza jer će doći do njegovog oštećenja.
  - Podesite pokazivač dubine na nulu (ZERO).
  - Nastavite okretati ručni volan sve dok rezna ploča ne prodre do željene dubine podloge.
- NAPOMENA: **Pokazivač dubine daje približne vrijednosti – nije precizan.**



OPREZ

Nikada ne režite dublje od maksimalne predviđene dubine rezanja za reznu ploču koju koristite. Režite samo u smjeru prema naprijed. Uvijek režite dok vam je motor u punom pogonu.

- Brzina stroja kontrolira se polugom gasa.
- Stvarna brzina rezanja određuje se prema vrsti rezne ploče, materijalu koji se reže i dubini rezanja.
- Tokom rezanja ne pritišćite reznu ploču. Koristite odgovarajuću brzinu kretanja prema naprijed i dopustite da rezna ploča reže, a ne da ispada iz reza ili da se zaustavi unutar reza.

**NAPOMENA:** Ako se tokom rezanja prednji točkovi počnu dizati, smanjite brzinu kretanja prema naprijed.



**OPREZ**

Za postavljanje rezača, maksimalna brzina kretanja prema naprijed je 60mm u minuti. Iz sigurnosnih razloga, kada je u rikvercu, krećite se sporijim hodom. NE SILITE STROJ DA IDE BRŽE.

- Uvijek pravite ravan rez. Nemojte silom stroj zaokretati u liniji rezanja jer može doći do pucanja ili lomljenja rezne ploče.

#### Ako se rezna ploča zaustavi u rezanju i prekine izvor napajanja:

- Podignite reznu ploču u potpunosti iz reza.
- Provjerite prirubnice i maticice / vijke rezne ploče da biste bili sigurni da su dobro zategnuti.
- Skiniti / otvorite i osigurajte štitnik.

#### Za zaustavljanje rezanja

- Prestanite pomicati stroj unaprijed.
- Podignite reznu ploču u smjeru prema gore kako biste izašli iz reza.
- Isključite ventil za vodu.
- Vratite ručicu gasa u položaju mirovanja i ostavite da se ohladi.
- Isključite motor.
- Ne ostavljajte stroj dok se rezna ploča potpuno ne zaustavi.
- Obavezno zakočite točkove kako biste sprječili da se stroj ne prevrne.

#### Parkiranje podnog rezača

Parkirna kočnica na desnom bočnom zadnjem točku dizajnirana je tako da drži stroj na nagibu ne većem od 10 stupnjeva sa zadnjim točkovima okrenutim nizbrdo (maksimalna težina treba da bude na kočionim točkovima).

#### Upotreba ručne kočnice

- Povucite ručicu prema sredini stroja i zaokrenite prema gore za 180 stupnjeva.

#### Otpuštanje ručne kočnice

- Povucite ručicu prema sredini stroja. Zatim zaokrenite za 180 stupnjeva prema dolje i otpustite da bi se zaključala u položaju.

# Servis i održavanje



Prije održavanja ovog stroja provjerite da li je motor isključen. Potrebno je dopustiti da se motor ohladi, budući da dijelovi motora tokom korištenja stroja postanu vrući.

Podni rezači *Paclite* opreme dizajnirane su tako da omoguće dugogodišnji rad bez problema. Međutim, važno je da se provodi jednostavno redovno održavanje navedeno u ovom odjeljku. Preporučuje se da ovlašteni zastupnik *Paclite* opreme vrši sva redovna održavanja i popravke. Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove *Paclit* opreme, jer upotreba neoriginalnih dijelova može poništiti garanciju. Prije održavanja stroja, isključite motor i odvojite HT kabl od svjećica. Uvijek stavite stroj na ravno tlo kako biste bili sigurni da će se pravilno očitati nivoi tečnosti. Koristite samo preporučena ulja.

## Prije zamjene reznih ploča



Prije ugradnje pažljivo pregledajte sve rezne ploče. Provjerite da li ima pukotina, labavih segmenata i prevelikih, istrošenih ili deformiranih nasadnih otvora. Ne koristite sumnjive rezne ploče jer može doći do povrede i/ili oštećenja imovine.

- Ne koristite deformirane, uvijene ili nesimetrične rezne ploče.
- Nesimetrične rezne ploče pretjerano će se trošiti, vibrirati i oštetiti osovinu i ležajeve.




Iz siguronosnih razloga za *Paclite* opremu ne preporučuje se upotreba abrazivnih reznih ploča. Abrazivne rezne ploče mogu se slomiti i uzrokovati ozbiljne lične povrede rukovaocu i/ili prolaznicima. Ako se odlučite da koristite abrazivne rezne ploče, koristite samo one koji su označene kao ojačane abrazivne rezne ploče.

Provjerite da li imate odgovarajuću reznu ploču za dati posao. Odredite ispravnu tvrdoću i sastav ploče. Dajte svom prodavaču kompletne informacije, uključujući željenu dubinu i dužinu reza. Ako se dvoumite, obratite se proizvođaču rezne ploče. Nikada ne prelazite maksimalnu radnu brzinu rezne ploče.



Nemojte skidati ili podizati štitnik rezne ploče osim ako se rezna ploča potpuno zaustavi i motor ugasi.

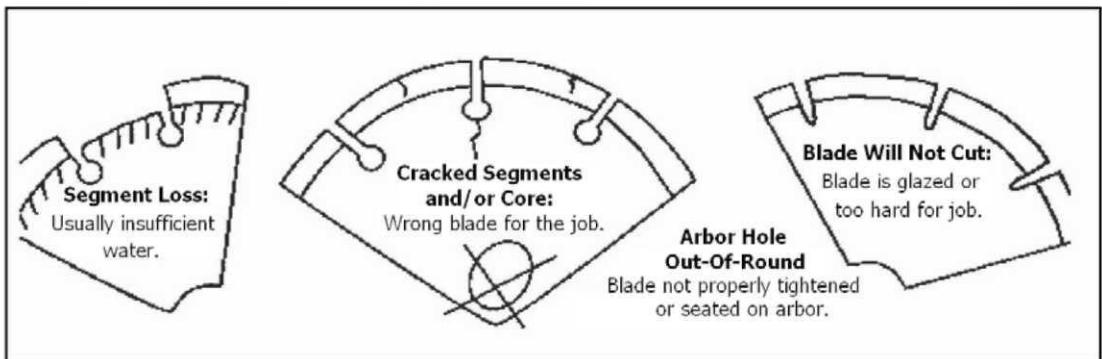

**Slika 1 Mogući problemi dijamantnih reznih ploča**

### Zamjena reznih ploča

- a) Otvorite prednji poklopac.
- b) Postavite prekidač za pokretanje motora u položaj ISKLJUČENO (OFF).
- c) Podignite reznu ploču na najviši položaj okretanjem ručnog upravljača za kontrolu dubine u smjeru suprotnom od smijera kazaljke na satu.
- d) Koristite ključ za otpuštanje i skidanje 4 M8 vijka koji fiksiraju reznu ploču štitnika diska. Skinite reznu ploču štitnika diska.
- e) Podignite prednji dio štitnika rezne ploče.
- f) Otpustite i uklonite maticu osovine rezne ploče koja učvršćuje vanjsku prirubnicu u svom položaju. Skinite vanjsku prirubnicu.
- g) Uklonite stari disk.
- h) Osigurajte da su stezna osovina rezne ploče, unutrašnja i vanjska prirubnica čisti i bez stranih objekata. Ako nisu, očistite ih.
- i) Postavite novu reznu ploču na steznu osovinu. Smjer okretanja trebalo bi da je prikazan strelicama na reznoj ploči i na prednjoj strani štitnika rezne ploče.
- j) Namjestite vanjsku prirubnicu na steznu osovinu rezne ploče. Osigurajte da zaporni klin prolazi kroz reznu ploču i ulazi u unutrašnju prirubnicu.
- k) Zaokrenite vanjsku prirubnicu i reznu ploču u suprotnom smjeru okretanja rezne ploče kako ne bi bio labav.
- l) Pričvrstite maticu osovine rezne ploče.
- m) Spustite prednji dio štitnika rezne ploče.
- n) Ponovo pričvrstite i zategnite štitnik rezne ploče.

### Prije svakog rada provjerite motorno ulje

- Pogledajte uputstvo za upotrebu motora za posebna uputstva.

### Zamijenite motorno ulje svakih 50 sati rada (po potrebi i prije)

### **Pregledajte remenje**

- Skinite remenski štitnik, zatim provjerite zategnutost remena tako što ćete lagano pritisnuti prst na vrh remena, što bliže središtu između pogona motora i remenice mjenjača. Remen bi trebalo da odstupi za 7mm ~10mm.
- Na novim strojevima, nakon ugradnje novog remena, podešite zategnutost remena nakon prva 4 sata, a zatim po potrebi.

### **Za promjenu remena:**

- Skinite remenski štitnik i otpustite vijke na pričvršnoj ploči praznog hoda pogona, što će smanjiti napetost remena uz omogućavanje uklanjanja pogonskog remena.
- Stavite novi remen i lagano pritegnite (trebalo bi da se pločica i dalje može pomicati) vijke na pričvršnoj praznog hoda pogona.
- Pomoću ključa na zateznom viju, primijenite okretni momenat na praznom pogonu tako da prazan pogon bude pritisnut uz pogonski remen. Idealni okretni momenat je 50Nm. Ako nemate ključ okretnog momenta, remen bi trebalo da odstupi oko 7-8mm u svojoj najslabijoj tački.
- Nakon podešavanja okretnog momenta remena, zategnite centralni zavrtanj da zadrži položaj praznog hoda, a zatim zategnjte preostale vijke.
- Ponovo postavite remenski štitnik.

### **Spremnik za vodu**

- Skinite poklopac spremnika za vodu okretanjem u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
- Napunite spremnik samo vodom.
- Vratite poklopac okretanjem u smjeru kazaljke na satu.



Protok vode iz ovog stroja dizajniran je samo za suzbijanje betonske prašine u zraku i zato ga treba koristiti samo sa dijamantnom reznom pločom za SUHO rezanje.



Nikada ne punite spremnik za vodu zapaljivim tečnostima ili benzином; jer može doći do ozbiljne povrede ili smrti.

<b>Rutinsko održavanje</b>	<b>Prije svakog pokretanja</b>	<b>Jednom dnevno</b>	<b>Svakih 50 sati rada</b>	<b>Po potrebi</b>
Vizuelna provjera cijelog stroja	◆			
Provjerite reznu ploču	◆			
Provjerite steznu osovinu	◆			
Provjerite nivo ulja motora	◆			
Očistite element u filteru zraka		◆		
Promijenite ulje motora ( i češće po potrebi)			◆	
Provjerite remenje – zategnutost nakon prva 4 sata, a nakon toga...				◆

## Rješavanje problema

<b>Problemi</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Mjere za rješavanje</b>
Motor se ne pali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gorivo ne dolazi do motora.</li> <li>b. Motor je isključen.</li> <li>c. Svjećica je zamazana.</li> <li>d. Motor je hladan.</li> <li>e. Motor je poplavljen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Otvorite čep za gorivo. Napunite rezervoar goriva.</li> <li>b. Uključite motor.</li> <li>c. Očistite, provjerite i resetujte zazor.</li> <li>d. Ugasite čok.</li> <li>e. Upalite čok, dajte puni gas, povucite starter dok se motor ne upali.</li> </ul>
Rezna ploča se ne okreće	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Remenje je neispravno zategnuto.</li> <li>b. Remenje je polomljeno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ponovo zategnjite remenje.</li> <li>b. Zamijenite remenje.</li> </ul>
Prevelika buka, vibracije ili podrhtavanje rezne ploče	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. provjerite stanja ležajeva stezne osovine.</li> <li>b. Provjerite da li je osovinski pogon oštećen.</li> <li>c. Provjerite da li su matice stezne osovine zategnute.</li> <li>d. Provjerite stanje prirubnice diska.</li> <li>e. Provjerite da li rezna ploča ima znakova oštećenja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Zamijenite po potrebi.</li> <li>b. Zamijenite pogonski klin.</li> <li>c. Zategnjite po potrebi.</li> <li>d. Zamijenite po potrebi.</li> <li>e. Zamijenite reznu ploču.</li> </ul>

## Tehnički podaci

<b>MODEL</b>	<b>CUT 450</b>
Kod	301.40.10002
Dimenzije (DxŠxV) - mm	1190X630X990
Radna težina - kg	75
Podešavanje dubine	Rotacija ručke
Pogonski mehanizam	Ručni
Kapacitet spremnika za vodu - l	30
Motor	Honda GX390
Tip motora	4 – taktni benzin
Maks. izlazna snaga - Hp (kW)	13 (9.6)
Maks. brzina motora - rpm	3,600

Dubina rezanja	
Veličina noža (mm)	Maks. dubina rezanja (mm)
250	68
300	93
350	118
400	146
450	164

## Transport i skladištenje



Prilikom prevoza, utovara ili istovara ovog stroja, morate biti izuzetno pažljivi.

**OPREZ**

- Za dugotrajno skladištenje, ispraznите gorivo iz karburatora paleći motor sa zatvorenim poklopcom za gorivo.
- Kemijski sastav goriva će se pogoršati nakon dužeg skladištenja. Kad je stroj potrebno skladištiti na duže vrijeme, uklonite sve gorivo iz spremnika za gorivo i vodu iz spremnika za vodu. Uklonite i gorivo iz komore plovka karburatora tako što ćete ispustiti gorivo iz odvodnog čepa.
- Oprati asfalt / beton nakupljen na podnom rezaču. Očistite montažnu ploču motora. Nanesite mali sloj ulja na steznu osovinu, poklopac za zadržavanje remena i potpornu ploču kako biste sprječili stvaranje hrđe. Pokrijte stroj i čuvajte ga na suhom mjestu.
- Uvijek koristite kuku za podizanje u svrhu podizanja. Koristite odgovarajuću opremu i tehnike podizanja.
- Izvadite reznu ploču prije transporta ili podizanja. Može doći do ozbiljnih povreda ili oštećenja opreme. Ne prevezite stroj dok motor radi.
- Prije podizanja budite sigurni da u području oko stroja nema osoblja.

## Garancija

Vaš novi podni rezač ima garanciju za inicijalnog kupca na period od godinu dana (12 mjeseci) od datuma prve kupovine. Garancija za opremu *Paclite* pokriva nedostatke u dizajnu, materijalima i izradi.

### **Garancija na opremu *Paclite* ne obuhvata sljedeće:**

1. Oštećenja nastala zloupotrebom, nepravilnom upotrebom, padom ili druga slična oštećenja uzrokovana ili nastala uslijed nepoštovanja uputstva za montažu, rad ili održavanje.
2. Izmjene, dopune ili popravke koje su izvršile osobe koristeći opremu koja nije oprema *Paclite*-a ili osobe koje nisu njihovi ovlašteni zastupnici.
3. Troškovi transporta ili otpreme do ili od opreme *Paclite*-a ili njihovih ovlaštenih zastupnika radi popravke ili procjene na osnovu reklamacionog zahtjeva za sve strojeve.
4. Material i/ili troškovi rada za obnovu, popravku ili zamjenu komponenti uslijed habanja ili pucanja.
5. Motor, filter za zrak i syjećice za motor.

Oprema *Paclite*-a i/ili njihovi ovlašteni zastupnici, direktori, zaposleni ili osiguravači neće biti odgovorni za posljedičnu ili drugu štetu, gubitke ili troškove u vezi sa ili zbog nemogućnosti korištenja stroja u bilo koju svrhu.

### **Reklamacioni zahtjevi**

Sve reklamacione zahtjeve bi trebalo prvo uputiti Uni-corp Europe, telefonom, faksimilom, e-mail-om ili pismenim putem.

### **Adresa za reklamacione zahtjeve:**

INDA Go

Put za brdo 9

HR-51414 Opatija/ IKA

Tel. ++385 98 35 85 67

E-Mail: [indago1@net.hr](mailto:indago1@net.hr)

[www.indago.hr](http://www.indago.hr)



**Uni-corp Europe S.A.R.L.**  
**Paclite Equipment**

12 Avenue des Coquelicots  
94385 Bonneuil-sur-Marne  
FRANCE



+33 1 49 56 02 82



+33 1 43 99 19 50



[sales@paclite-equip.com](mailto:sales@paclite-equip.com)



[paclite-equip.com](http://paclite-equip.com)

