




TÜVRheinland®
Precisely Right.



CUT 450

(301.40.10002)

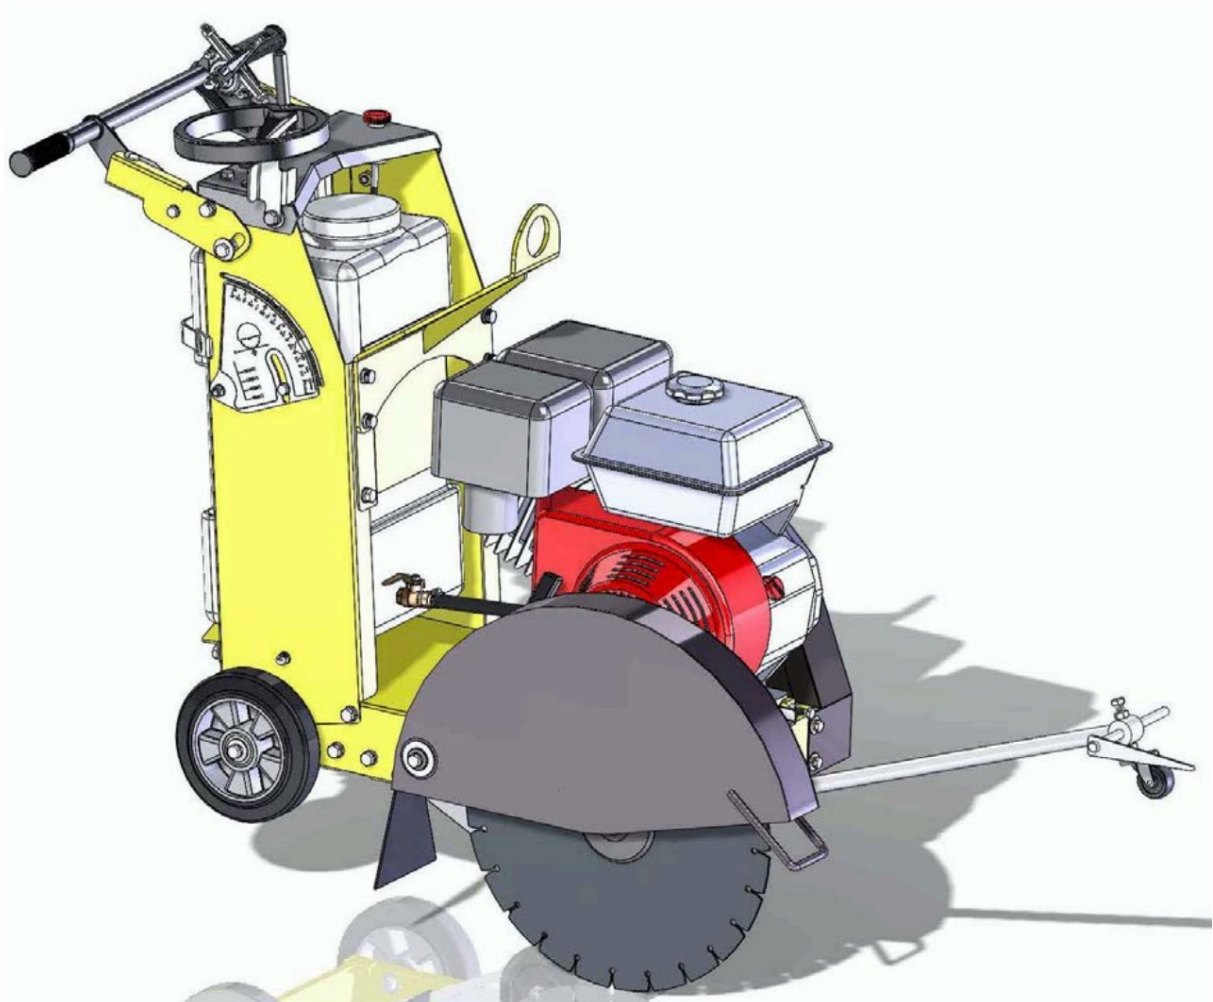

Walk-behind Floor Saw

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD / DECLARACIÓN CE DE CONFORMITE / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE / DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDAD

GB/EE. UU.

Nosotros, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, Francia, certificamos por la presente que si el producto descrito en este certificado se compra a un distribuidor autorizado de Paclite dentro del EEE, cumple con las siguientes directivas: Directiva de maquinaria 2006/ 42/EC, Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/EC (modificada por 92/31/EEC y 93/68 EEC). El agente físico (vibración) cumple con la directiva 2002/44/EC. La directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, BS EN ISO 12100-1/2 Seguridad de maquinaria y estándares armonizados asociados, cuando corresponda. Las emisiones de ruido cumplen con la directiva 2005/88/EC Anexo VI), para máquinas bajo el artículo 12, el organismo notificado es TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D 51105 Köln, Alemania.

F

Nous soussignons, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est acheté chez un distributeur de la marque déposée "Paclite" au sein de la EEA, celui-ci est conforme a las normas CEE ci-après: Norme de la machine 2006/42/CE, Norme compatible pour l'électromagnétisme 2004/108/CE (modificado par 92/31/CEE et 93/68/CEE). El nombre de las vibraciones está de acuerdo con la directiva 2002/44/CE. Características de tensión baja 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 Norma de seguridad de máquinas y criterios de asociación y configuración, si corresponde. Les émissions debruit sont conforme a la directiva 2005/88/CE Anexo VI máquinas de vertido, artículo 12. El objeto mencionado es TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Alemania.

mi

La Sociedad, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Paclite en el EEE, este es conforme a las siguientes directivas: 2006/42/CE de la CEE, Directiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31/CEE y 93/68 CEE). El numero de vibraciones esta de acuerdo con la Directiva 2002/44/CE. Directiva sobre Bajo Voltaje 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 de Seguridad de Maquinaria y Niveles armonizados estándares asociados donde sean aplicables. Emisión de Ruidos conforme a la Directiva 2005/88/CE Anexo VI para máquinas bajo artículo 12 la mencionada unidad está TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln, Alemania.

PAG

O signatário, Uni-corp Europe, 33 Avenue Pierre Brossolette, 94048 Créteil Cedex, France, pelo presente, declara que se o produto descrito neste certificado foi adquirido a um distribuidor autorizado do Paclite em qualquer pais da EEA, está em conformidade com o estabelecido nas seguintes directivas comunitarias: 2006/42/CE, Directiva de Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CEE (conforme corrigido pelas 92/31/EEC & 93/68 EEC). El número de vibraciones está de acuerdo con la directiva 2002/44/CE LB. A directiva de baixa voltagem 2006/95/CEE, BS EN ISO 12100-1/2 Segurança da maquinaria e às normas harmonizadas afins se aplicáveis. Como emissão de ruido respeitam e estão dentro das directivas para máquinas 2005/88/CE Anexo VI, artículo 12, envío o organismo notificado TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D 51105 Köln, Alemania.

TIPO DE PRODUCTO.....	TIPO DE PRODUCTO....	TIPO DE PRODUCTO..	TIPO DE PRODUCTO..
MODELO.....	MODELO.....	MODELO.....	MODELO.....
Número de serie.....	Nº DE SERIE.....	Nº DE SERIE.....	Nº DE SERIE.....
FECHA DE FABRICAR.....	FECHA DE FABRICACIÓN.....	FECHA DE FABRICACION.....	DATOS DE TELA.....
PESO.....	PÓDIGOS.....	PESO.....	PESO.....



Firmado por:

Firma:

anita bronceado

Gerente de Calidad - En representación de Uni-corp Europa

Directrice de Qualité - au nom de Uni-corp

Europa SARL

Prefacio

Este manual ha sido escrito para ayudarlo a operar su cortadora de piso de operador a pie de manera segura. está destinado principalmente para distribuidores y operadores de cortadoras de piso de operador caminando Paclite Equipment. Es

Se recomienda que guarde este manual o una copia del mismo con la máquina para que sea fácilmente disponible para referencia.

Antes de operar o realizar cualquier mantenimiento en esta máquina, DEBE LEER y ENTIENDA este manual.

Si tiene ALGUNA PREGUNTA sobre el uso seguro o el mantenimiento de esta máquina después leyendo este manual, PREGUNTE A SU SUPERVISOR o CONTACTE: Paclite Equipment al +65 6756 7688

Paclite Equipment se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de la máquina sin previo aviso o obligación.

Indicaciones con respecto a notaciones

Los textos de este manual a los que se debe prestar especial atención se muestran de la siguiente forma:



PRECAUCIÓN

Esta señal de PRECAUCIÓN indica un peligro potencial que, si se ignora, podría causar lesiones al operador y/o a las personas cercanas, además de dañar la máquina.



ADVERTENCIA

Esta señal de ADVERTENCIA indica un peligro potencial que, si se ignora, podría ocasionar la MUERTE del operador y/o las personas cercanas.

Contenido

Prefacio.....	2
Información de seguridad	3-4
Ambiente.....	4
Descripción de la máquina	5
Comprobaciones previas al arranque	6
Procedimiento de arranque y parada	6
Operación.....	7-8
Servicio y mantenimiento	9-12
Solución de problemas	13
Datos técnicos.....	14
Transporte y almacenamiento.....	15
Garantía	dieciséis

Información de seguridad

Para su propia protección personal y para la seguridad de quienes lo rodean, lea y asegúrese de usted entiende completamente la siguiente información de seguridad. Es responsabilidad del operador asegurarse de que él / ella entiende completamente cómo operar este equipo de manera segura. Si no está seguro acerca de el uso seguro y correcto de la cortadora de piso de operador a pie, consulte a su supervisor o a Paclite Equipo.



PRECAUCIÓN

Un mantenimiento inadecuado puede ser peligroso. Lea y comprenda esta sección antes de realizar cualquier mantenimiento, servicio o reparación.

Seguridad general

- El propietario de esta máquina debe observar, y también capacitar al usuario de la máquina para observar, las leyes de protección laboral vigentes en el país de aplicación.
- Esta máquina debe utilizarse únicamente para la aplicación prevista.
- Esta máquina solo debe ser operada por personal bien capacitado.
- El operador debe usar equipo de protección personal (PPE) siempre que el equipo esta siendo usado.
- Acordone el área de trabajo y mantenga al público y al personal no autorizado a una distancia distancia segura.
- Asegúrese de saber cómo apagar esta máquina de manera segura antes de encenderla en caso de te encuentras con alguna dificultad.
- Apague siempre el motor antes de darle servicio.
- Durante el uso, el motor se calienta mucho. Deje siempre que el motor se enfríe antes tocándolo
- Nunca deje el motor en marcha y desatendido.
- Nunca quite ni manipule las protecciones instaladas; están allí para su propia protección. Si ellos están dañadas o faltan, NO UTILICE LA MÁQUINA hasta que la protección haya sido reemplazada o reparado
- Nunca use una hoja mojada sin un suministro adecuado de agua a la hoja. • Nunca toque o intente detener un fardo en movimiento con la mano. • No corte más de 2,5 cm por pasada con una cuchilla seca.
- Nunca toque un disco de diamante seco inmediatamente después de su uso. Las cuchillas requieren varios minutos para enfriar la máquina se ha apagado.
- Apague siempre el motor antes de transportarlo, moverlo por el sitio o darle servicio. • No opere la máquina si está enfermo, cansado o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Esta máquina está diseñada para eliminar los posibles riesgos derivados del uso de la misma. Sin embargo, los riesgos SÍ residen, y estos riesgos residuales no son claramente reconocibles y pueden causar lesiones personales. lesiones o daños a la propiedad, y posiblemente la muerte. Si tales riesgos impredecibles e irreconocibles



aparente, la máquina debe detenerse inmediatamente y el operador o su supervisor debe tomar las medidas apropiadas para eliminar tales riesgos. A veces es necesario que el fabricante debe ser informado de tal evento para futuras contramedidas.

Seguridad del combustible



ADVERTENCIA

El combustible es inflamable. Puede causar lesiones y daños a la propiedad. apague el motor, apague todas las llamas abiertas y no fume mientras llena el tanque de combustible.

Limpie siempre cualquier derrame de combustible.

- Antes de repostar, apague el motor y deje que se enfríe.
- Al repostar, utilice un embudo adecuado y evite derramar sobre el motor.
- Al repostar, NO fume ni permita llamas abiertas en el área. • El combustible derramado se debe proteger inmediatamente con arena. Si se derrama combustible en la ropa, cámbiese a ellos.
- Almacene el combustible en un recipiente aprobado y hecho a propósito lejos del calor y las fuentes de ignición.

Salud y Seguridad

Combustible

No ingiera combustible ni inhale los vapores del combustible y evite el contacto con la piel. Lavar salpicaduras de combustible inmediatamente. Si le entra combustible en los ojos, lávelos con abundante agua y busque atención médica. atención lo antes posible.

Gases de escape



ADVERTENCIA

¡Los gases de escape producidos por esta máquina son altamente tóxicos y pueden causar la muerte! Hacer asegúrese de que el área de trabajo esté adecuadamente ventilada.

EPP (Equipo de Protección Personal)

Se debe usar EPP adecuado al usar este equipo, es decir, gafas de seguridad, guantes, protectores auditivos, máscara contra el polvo y calzado con punta de acero (con suelas antideslizantes para mayor protección). Use ropa adecuado para el trabajo que está haciendo. Proteja siempre la piel del contacto con el hormigón.

Ambiente



Para proteger la medio ambiente por favor recicle cualquier descartado aparato o accesorios. la mesa de al lado


le proporciona una lista de la máquina componentes y sus respectivos materiales. Llevar el aparato desechado al reciclaje correspondiente instalaciones.

Componente	Material
Manejar	Acero
Marco principal	Acero
Protección de correa	Acero
Protector de la hoja	Acero
Motor	Aluminio
Depósito de agua	Polietileno de alta densidad
Varias partes	Acero y Aluminio

Descripción de la máquina

Corte de precisión 400

1. Mango de operación
2. Tapa del tanque de agua
3. Gancho de elevación
4. Tanque de agua
5. Marcador de alineación
6. Protector de hoja
7. Cuchilla
8. Protector de cinturón
9. Motor
10. Botón de parada de emergencia
11. Medidor de profundidad de ranura
12. Mano de control de profundidad de la ranura
13. Rueda
14. Palanca del acelerador
15. Tacómetro (también con contador de horas)
16. Mecanismo de bloqueo

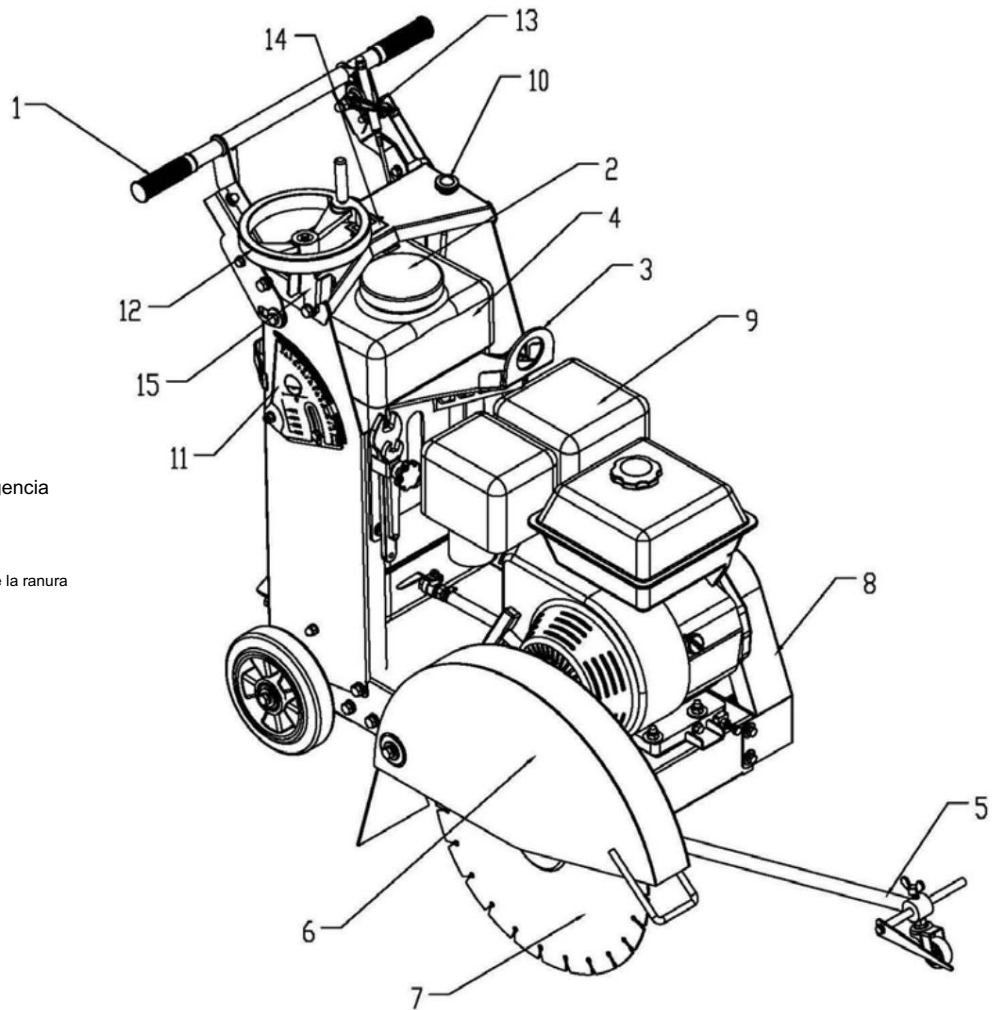

Tenga en cuenta: debido a mejoras y cambios en el equipo, las ilustraciones que se muestran puede ser diferente de la máquina real.

Uso previsto:

Esta cortadora de piso de operador a pie está diseñada para ser utilizada en el aserrado húmedo o seco de concreto y asfalto viejos y nuevos. No debe usarse para corte en seco en la UE, ya que no está equipado con un puerto de polvo.



Comprobaciones previas al inicio

La siguiente inspección previa al inicio debe realizarse antes del inicio de cada sesión de trabajo o después cada cuatro horas de uso, lo que ocurra primero. Consulte la sección de servicio y mantenimiento para orientación detallada. Si se descubre alguna falla, la cortadora de piso de operador a pie no debe usarse hasta que la se corrige la falla.

1. Inspeccione minuciosamente la máquina en busca de signos de daños. Asegúrese de que todos los protectores estén colocados y asegurado.
2. Revise las mangueras, las aberturas de llenado, los tapones de drenaje y cualquier otra área en busca de signos de fugas. arreglar cualquier fugas antes de operar.
3. Compruebe el nivel de aceite del motor y rellénelo según sea necesario. Utilice aceite de motor adecuado con la viscosidad (se recomienda SAE 10W-30).
4. Compruebe el nivel de combustible del motor y rellénelo según sea necesario. Utilice combustible limpio. uso de contaminados combustible puede dañar el sistema de combustible.
5. Compruebe que el filtro de aire esté limpio. La acumulación excesiva de suciedad/polvo dentro del elemento del filtro provocar un funcionamiento errático del motor. Limpie el elemento del filtro de aire cuando esté contaminado. (Ver Sección de Servicio y Mantenimiento)
6. Compruebe si hay fugas de combustible y aceite.

Procedimiento de inicio y parada



PRECAUCIÓN

La operación incorrecta puede ser peligrosa. Lea y comprenda esta sección antes de poner en marcha la máquina.

Antes de arrancar el motor, asegúrese de que el interruptor de seguridad esté en la posición ON y el La palanca del acelerador está en la posición de ralentí.

1. Verifique que se hayan elegido las hojas correctas para el trabajo y que estén instaladas correctamente.
Inspeccione cuidadosamente las cuchillas en busca de daños. Nunca use cuchillas cuestionables.
2. Verifique que las cuchillas estén libres de obstrucciones y que el área esté despejada para operar.
3. Inspeccione visualmente la cortadora de pisos de operador caminando. Verifique que todos los sujetadores estén asegurados y las piezas mecánicas están en buen estado de funcionamiento.

Antes de arrancar el motor de gasolina

1. Revise el aceite en el cárter del motor. Asegúrese de mantener el nivel adecuado según el motor.
especificaciones del fabricante. Si el aceite está sucio y necesita cambiarse, siga las instrucciones del usuario del motor.
Instrucciones manuales.
2. Verifique el suministro de combustible. Consulte el Manual del usuario del motor.

Operación

Antes de encender el motor

- Verifique visualmente para asegurarse de que las cuchillas estén libres de obstrucciones y que el área esté despejada para operación.
- Ajuste las manijas para comodidad del operador y operación segura. Asegúrese de volver a apretar las perillas una vez que se colocan las manijas.
- Asegúrese de que la línea de corte esté bien definida. • Mueva la sierra a la posición de funcionamiento.

Arrancando el motor

- Verifique para asegurarse de que la hoja esté levantada, no en contacto con la superficie de la losa y los protectores de la hoja. están en su lugar.
- Si se corta en húmedo, abra la válvula de agua del sistema de rociadores. Verifique que el agua fluya libremente a la cuchilla. El agua debe ser visible en el suelo alrededor de la cuchilla.
- Asegúrese de tener un suministro adecuado de agua.
- Abra el acelerador y permita que el motor alcance la velocidad de funcionamiento.

Iniciar y controlar el corte

- El motor debe estar a **PLENA ACELERACIÓN**.
- Al maniobrar la cortadora de suelo de operador a pie, asegúrese de que la hoja esté levantada suficiente para que no golpee el suelo. La cuchilla puede dañarse si la cuchilla golpea el suelo durante las maniobras.
- No maniobre la máquina en superficies inclinadas con el empuje manual activado o levantar las ruedas motrices del suelo. La pérdida del control de frenado hará que la máquina rueda libre por la pendiente.
- Para mover la rueda manual de control de profundidad de la ranura a su lugar, gire lentamente la rueda manual en el **HACIA ABAJO** hasta que la hoja entre en contacto con la superficie de la losa.
- No permita que la hoja caiga sobre la superficie del pavimento, se dañará la hoja.
- Establezca el indicador de profundidad en **CERO**.
- Continúe girando el volante hasta que la hoja haya penetrado en la losa al nivel deseado. profundidad. **NOTA:** El indicador de profundidad es una medida aproximada, no es exacta.



PRECAUCIÓN

Nunca corte más profundo que la profundidad de corte máxima para la hoja que se está utilizando.
Solo corte en dirección hacia adelante. Corte siempre con el motor a toda velocidad.



- La velocidad de la máquina se controla usando la palanca del acelerador.
- La velocidad de corte real está determinada por el tipo de hoja, el material a cortar y la profundidad de corte.
- No fuerce la hoja mientras corta. Utilice la velocidad de avance adecuada y permita que la hoja corte y no salirse del corte ni detenerse en el corte.

NOTA: Si al cortar las ruedas delanteras comienzan a levantarse, reduzca la velocidad de avance.



PRECAUCIÓN

Para posicionar la sierra, la velocidad máxima de avance es de 60 mm por minuto. Para por razones de seguridad, cuando esté en reversa, muévase a paso lento. **NO FUERZA A IR MÁS RÁPIDO.**

- Corte siempre en línea recta. No fuerce un giro en la línea de corte porque la cuchilla se deforma o puede resultar en rotura.

Si la hoja se atasca en el corte y detiene la fuente de energía

- Levante la hoja completamente fuera del corte. • Revise las bridas de la hoja y la tuerca/perno para asegurarse de que estén apretados.
- Retire/abra el protector y asegúrelo.

Para dejar de cortar

- Deje de mover la máquina hacia adelante.
- Levante la hoja en dirección ARRIBA para evitar el corte.
- Cierre la válvula de agua.
- Devuelva la palanca del acelerador a la posición de ralenti y deje que se enfríe.
- Apague el motor.
- No abandone la máquina hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.
- Asegúrese de bloquear las ruedas para evitar que la máquina ruede.

Estacionamiento de la cortadora de piso de operador a pie

El freno de estacionamiento en la rueda trasera del lado derecho está diseñado para mantener la máquina en una pendiente de no más de 10 grados con las ruedas traseras mirando cuesta abajo (el peso máximo debe estar en el ruedas frenadas).

Activación del freno de mano

- Tire de la palanca hacia el centro de la máquina y gírela hacia arriba 180 grados.

Desactivación del freno de mano

- Tire de la palanca hacia el centro de la máquina. Luego gire hacia abajo 180 grados y suelte para bloquear en posición.

Servicio y mantenimiento



PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier mantenimiento en esta máquina, asegúrese de que el motor esté apagado. También se debe permitir que el motor se enfríe como partes del motor se caliente durante el uso.

Las cortadoras de piso de operador a pie Paclite Equipment están diseñadas para brindar muchos años de funcionamiento sin problemas. Sin embargo, es importante que el mantenimiento regular simple que se enumera en esta sección sea llevado a cabo. Se recomienda que un distribuidor autorizado de Paclite Equipment lleve a cabo todas las mantenimientos y reparaciones. Utilice siempre repuestos originales de Paclite Equipment, el uso de las piezas falsas pueden anular la garantía. Antes de realizar cualquier mantenimiento en la máquina, apague el motor y desconecte el cable de alta tensión de la bujía. Ponga siempre la máquina en suelo nivelado para asegurarse de que los niveles de líquido se leerán correctamente. Utilice únicamente los aceites recomendados.

Antes de cambiar las cuchillas



ADVERTENCIA

Inspeccione cuidadosamente todas las aspas antes de instalarlas. Compruebe si hay grietas, segmentos sueltos y orificios de eje sobredimensionados, desgastados o descentrados. No utilice ningún cuestionable cuchillas, ya que podrían producirse lesiones graves y/o daños a la propiedad.

- No utilice cuchillas deformadas, torcidas o desequilibradas.
- Las hojas desequilibradas se desgastarán excesivamente, vibrarán y dañarán tanto el eje del árbol como el aspecto.



ADVERTENCIA

Por razones de seguridad, Paclite Equipment no recomienda el uso de abrasivos cuchillas. Las cuchillas abrasivas pueden romperse y causar lesiones personales graves al operador y/o transeúntes. Si opta por utilizar cuchillas abrasivas, utilice únicamente las que están marcadas como cuchillas abrasivas reforzadas.

- Asegúrese de tener la hoja adecuada para el trabajo. Determine la dureza adecuada y composición de la losa. Proporcione a su distribuidor información completa, incluida la profundidad deseada del corte y la longitud del corte. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante de la cuchilla. Nunca exceda la velocidad máxima de operación de la cuchilla.



ADVERTENCIA

No quite ni levante el protector de la hoja a menos que la hoja se haya detenido por completo, y el motor esté apagado.

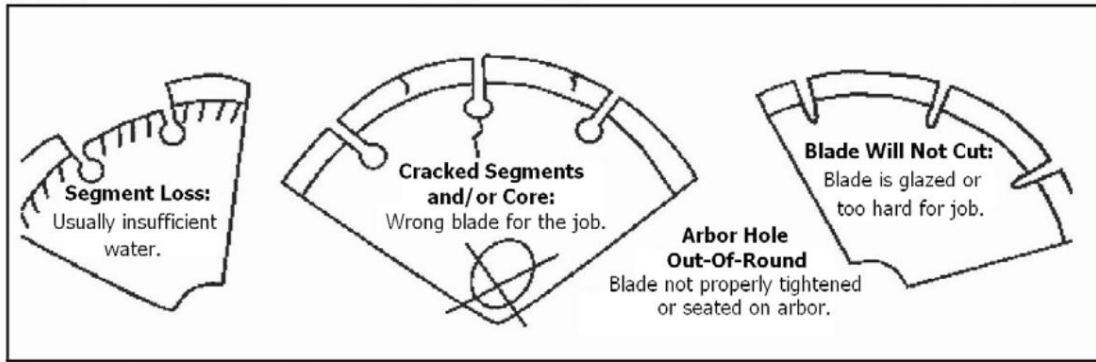


Figura 1 Posibles problemas con el disco de diamante

Cambio de cuchillas

- a) Abra la cubierta frontal.
- b) Coloque el interruptor de arranque del motor en la posición APAGADO.
- c) Levante la hoja a su posición más alta girando la rueda manual de control de profundidad de la ranura en dirección contraria a las agujas del reloj.
- d) Utilice una llave para aflojar y quitar los 4 pernos M8 que fijan la placa de cierre del protector de la hoja.
Retire la placa de cierre del protector de la hoja.
- e) Levante el frente del protector de la hoja.
- f) Afloje y retire la tuerca del eje de la hoja que asegura la brida exterior en su posición. Eliminar reborde exterior.
- g) Retire la cuchilla vieja.
- h) Asegúrese de que el eje del eje de la hoja, la brida interior y la brida exterior estén limpios y libres de partículas extrañas.
objetos. Si no lo están, límpielos para que lo estén.
- i) Coloque la hoja nueva en el árbol del eje. La dirección de rotación debe ser mostrada por las flechas en el frente de la hoja y del protector de la hoja.
- j) Fije la brida exterior al árbol del eje de la hoja. Asegúrese de que el pasador de bloqueo pase a través de la hoja y en la brida interior.
- k) Gire la brida exterior y la hoja en la dirección opuesta a la rotación de la hoja para quitar el flojo
- l) Fije la tuerca del eje de la hoja. m) Parte delantera inferior del protector de la hoja.
- n) Vuelva a colocar y apriete la placa de cierre del protector de la hoja.

Revise el aceite del motor antes de cada operación

- Consulte el Manual del usuario del motor para obtener instrucciones específicas.

Cambie el aceite del motor cada 50 horas de funcionamiento (antes si es necesario)

Inspeccionar cinturones

- Retire el protector de la correa, luego verifique la tensión de la correa ejerciendo una ligera presión con los dedos sobre el parte superior de la correa, lo más cerca posible del centro entre la transmisión del motor y la caja de cambios polea. La correa debe desviarse entre 7 mm y 10 mm.
- En máquinas nuevas, después de la instalación de correas nuevas, ajuste la tensión de la correa después de los primeros 4 horas, luego según sea necesario.

Para cambiar las correas:

- Retire el protector de la correa y afloje los tornillos en la placa de fijación de la polea guía, lo que reducirá la tensión de la correa que permite la extracción de la correa de transmisión.
- Instale la nueva correa y apriete sin apretar (la placa aún debería poder moverse) los tornillos en la placa de fijación de la polea guía.
- Utilizando una llave en el tornillo de apriete, aplique torsión a la polea guía de modo que la polea guía se fuerce contra la correa de transmisión. El par ideal es de 50 Nm. Si no tienes una llave dinamométrica entonces el cinturón debe desviarse alrededor de 7-8 mm en su punto más flojo.
- Una vez que se establece el par de torsión de la correa, apriete el perno ranurado central para mantener la posición de la rueda loca y luego apriete los pernos restantes.
- Vuelva a colocar el protector de la correa.

Depósito de agua

- Retire el tapón del depósito de agua girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Llène el depósito de agua sólo con agua.
- Vuelva a colocar la tapa girándola en el sentido de las agujas del reloj.



PRECAUCIÓN

El flujo de agua de esta máquina está diseñado únicamente para suprimir el aire polvo de hormigón y, por lo tanto, solo debe usarse con diamante de corte SECO cuchillas



PRECAUCIÓN

Nunca llene el tanque de agua con líquidos inflamables o gasolina ya que podría causar lesiones graves. o podría ocurrir la muerte.



Mantenimiento de rutina				
Inspección visual de toda la máquina	●			
Inspeccionar hoja	●			

Inspeccione el eje del árbol

Revisar el aceite del motor	●			
Elemento de filtro de aire limpio		●		
Cambie el aceite del motor (antes si es necesario)			●	
Inspeccione las correas: tensión después de las primeras 4 horas, luego...				●

Solución de problemas

Problemas	Posibles Causas	contramedidas
El motor no arranca.	<p>a. No llega combustible al motor.</p> <p>b. Motor apagado.</p> <p>C. Bujía sucia. d. Motor frío.</p> <p>mi. Motor Honda inundado.</p>	<p>a. Abra el grifo de combustible. Llenar de combustible tanque.</p> <p>b. Encienda el motor.</p> <p>C. Limpiar, comprobar y restablecer brecha de enchufe.</p> <p>d. Cerrar estrangulamiento.</p> <p>mi. Estrangulador abierto, completamente abierto acelerador, tire del arrancador de retroceso hasta que el motor se encienda.</p>
La hoja no gira.	<p>a. Correas mal tensadas.</p> <p>b. Cinturones rotos.</p>	<p>a. Vuelva a tensar las correas.</p> <p>b. Reemplace las correas</p>
Ruido excesivo, vibración o tambalearse de la hoja.	<p>a. Comprobar el estado del eje del árbol aspectos.</p> <p>b. Revise el pasador de impulsión en busca de daños.</p> <p>C. Compruebe la estanqueidad del eje del árbol tuerca.</p> <p>d. Comprobar el estado de la hoja brida.</p> <p>mi. Revise la hoja en busca de signos de daño.</p>	<p>a. Reemplace según sea necesario.</p> <p>b. Reemplace el pasador impulsor.</p> <p>C. Apriete según sea necesario.</p> <p>d. Reemplace según sea necesario.</p> <p>mi. Reemplace la hoja.</p>



Datos técnicos

Modelo	CORTE 450
Código	301.40.10002
Dimensión (LxAnxAI) - mm	1190X630X990
Peso operativo - kg	75
Ajuste de profundidad	Rotación del mango
Mecanismo de conducción	Manual
Capacidad del tanque de agua - ltr	30

Motor

Honda GX390

Tipo de motor	4 tiempos de gasolina
máx. Potencia de salida: caballos de fuerza (kW)	13 (9,6)
máx. Velocidad del motor - rpm	3,600

Profundidad de corte	
Tamaño de la hoja (mm)	máx. Profundidad de corte (mm)
250	68
300	93
350	118
400	146
450	164

Transporte y almacenamiento



PRECAUCIÓN

Se debe tener extremo cuidado al transportar, cargar o descargar esta máquina

- Para el almacenamiento a largo plazo, vacíe el combustible en el carburador haciendo funcionar el motor con el grifo de combustible cerrado.
- La composición química del combustible se deteriorará después de un almacenamiento prolongado. Cuando la máquina deba almacenarse durante mucho tiempo, retire todo el combustible del tanque de combustible y el agua del tanque de agua. Retire también el combustible de la cámara del flotador del carburador drenar el combustible del tapón de drenaje.
- Lave el asfalto/concreto acumulado en la cortadora de pisos de operador caminando. Limpie el motor placa de montaje. Aplique una capa ligera de aceite en el eje del árbol, la tapa de retención de la hoja y la placa trasera para prevenir la formación de óxido. Cubra la máquina y guárdela en un lugar seco.
- Utilice siempre el gancho de elevación para izar. Utilice el equipo de elevación adecuado y técnicas
- Retire la hoja antes de transportarla o levantarla. Lesiones personales graves o daños al equipo pueden resultar. No transporte la máquina con el motor en marcha.
- Asegúrese de que no haya personal en el área que rodea la máquina antes de levantarla.



Garantía

Su nueva cortadora de piso de operador a pie Paclite está garantizada al comprador original por un período de una año (12 meses) a partir de la fecha original de compra.

La garantía de Paclite Equipment cubre defectos de diseño, materiales y mano de obra.

Lo siguiente no está cubierto por la garantía de Paclite Equipment:

1. Daños causados por abuso, mal uso, caídas u otros daños similares causados por o como resultado de no seguir las instrucciones de montaje, operación o mantenimiento del usuario.
2. Alteraciones, adiciones o reparaciones realizadas por personas que no sean Paclite Equipment o sus agentes reconocidos.
3. Costos de transporte o envío hacia y desde Paclite Equipment o sus agentes reconocidos, por reparación o evaluación contra un reclamo de garantía, en cualquier máquina.
4. Costos de materiales y/o mano de obra para renovar, reparar o reemplazar componentes debido al uso y desgaste normal.
5. El motor, el filtro de aire y la bujía del motor.

Paclite Equipment y/o sus agentes, directores, empleados o aseguradores reconocidos no serán retenidos responsable por daños, pérdidas o gastos consecuentes o de otro tipo en relación con o en razón de o la incapacidad de usar la máquina para cualquier propósito.

Reclamos de garantía

Todas las reclamaciones de garantía deben dirigirse en primer lugar a Uni-corp Europe, ya sea por teléfono, por fax, por correo electrónico, o por escrito.

Para reclamos de garantía:

Equipos SARLPaclite de Uni-corp Europa

FRANCIA

Teléfono: +33

Fax: +33

Correo electrónico: sales@paclite-equip.com



Certificate No. SG 94/03938



Certificate No. 31227/1



Uni-corp Europa SARL
Equipo Paclite

FRANCIA



+33



+33



sales@paclite-equip.com



paclite-equip.com

